

MD212


SP3T коммутатор отражающего типа

ЖНКЮ.431169.055

- диапазон рабочих частот 0,2...40 ГГц
- начальные вносимые потери < 0,7 дБ
- изоляция вход/выход > 35 дБ

Применение

- телекоммуникация и связь
- радары
- измерительная техника

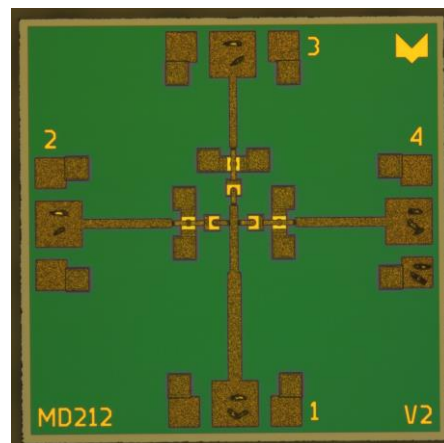

MD212 — монолитная интегральная схема SP3T коммутатора отражающего типа, изготовленная на основе технологии AlGaAs / GaAs PIN-диодов.

Основные параметры (T = 20 °C)

Обозначение	Параметр	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.
ΔF	Диапазон рабочих частот	0,2	—	40	ГГц
IL_{ON}	Вносимые потери	—	—	0,6	дБ
IL_{OFF}	Изоляция	35	—	—	дБ
T_{SW}	Время переключения	—	—	20	нс

Предельно допустимые режимы эксплуатации

Параметр	Значение	Ед. изм.
Входная СВЧ-мощность	+24	дБм
Обратное напряжение	-20	В
Ток управления	± 30	мА
Рабочая температура	-40...+85	°C
Температура хранения	-55...+150	°C

Принципиальная электрическая схема


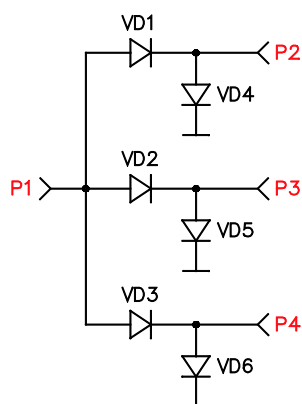


Схема коммутации

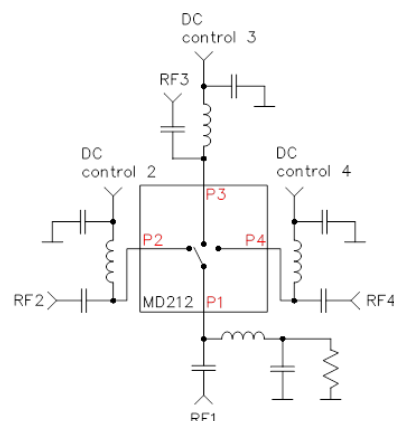

Информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Управление

Управление коммутатором осуществляется с использованием внешних цепей питания согласно приведенной схеме коммутации МИС и таблице состояний. Для соответствия требуемому диапазону рабочих частот следует выбирать значения внешних емкостей и индуктивностей. Для ограничения прямого тока, проходящего через диоды, устанавливается резистор. Для получения значения прямого тока в диапазоне +5...+15 мА (–5...–15 мА) необходимо подать общее напряжение в диапазоне +1,1...+1,5 В (–1,1...–1,5 В) на выход P2, P3 и P4. Для управления СВЧ-сигналом мощностью свыше 7 дБм следует использовать внешние цепи питания с обратным напряжением, которое подается на:


- диоды VD2, VD3 и VD4 для состояния St1;
- диоды VD1, VD3 и VD5 для состояния St2;
- диоды VD1, VD2 и VD6 для состояния St3.

Таблица состояний


Состояние	Ток управления, мА			Описание состояния		
	CTRL 2	CTRL 3	CTRL 4	P1↔P2	P1↔P3	P1↔P4
St1	–5...–15	+5...+15	+5...+15	Малые вносимые потери	Изоляция	Изоляция
St2	+5...+15	–5...–15	+5...+15	Изоляция	Малые вносимые потери	Изоляция
St3	+5...+15	+5...+15	–5...–15	Изоляция	Изоляция	Малые вносимые потери

Типовые характеристики (T = 25 °C)


Insertion Loss

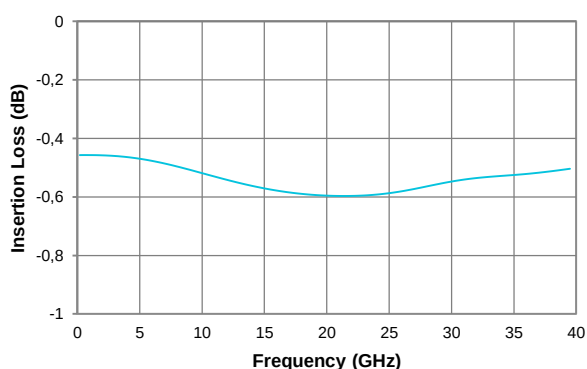


Isolation

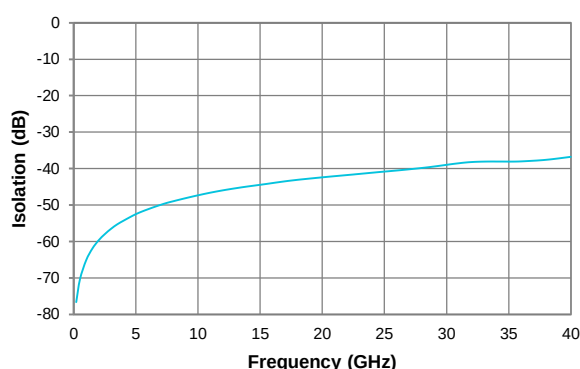

Return Loss

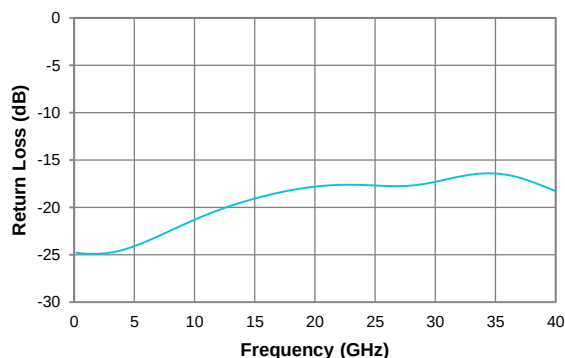

Габаритные и присоединительные размеры

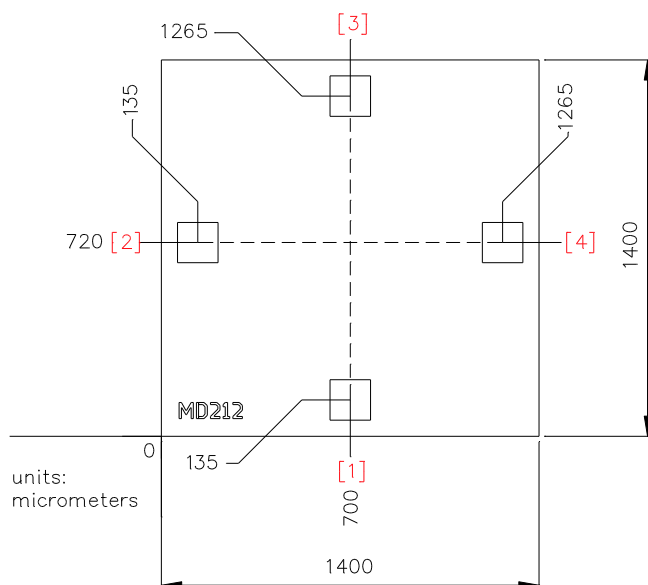

- Габаритные и присоединительные размеры указаны для кристалла до разделения пластины. Следует учитывать следующие отклонения величин: $-30 \dots -40$ мкм для определения размера кристалла и $0 \dots -40$ мкм для определения координат контактных площадок.
- Толщина кристалла 100 ± 5 мкм.

Номер контактной площадки	Вход	Описание	Размер контактной площадки (X.Y), мкм ²
1	P1	СВЧ общий. Необходимы разделительные конденсаторы.	150 × 150
2	P2	СВЧ-вход 1. Необходимы разделительные конденсаторы.	
3	P3	СВЧ-вход 2. Необходимы разделительные конденсаторы.	
4	P4	СВЧ-вход 3. Необходимы разделительные конденсаторы.	

Пример записи при заказе

Наименование	Децимальный номер
Коммутатор MD212	ЖНКЮ.431169.055

Рекомендации по применению

Монтаж

Для металлизации обратной стороны кристалла используется золото. Кристалл монтируется с помощью электропроводного клея или эвтектического сплава золото-олово (Au/Sn). Не рекомендуется подвергать кристалл температурам свыше 300 °С более чем на 10 секунд.

Проволочные выводы

Для металлизации контактной площадки используется золото. Присоединение выводов, фольговой полоски или ленты к контактной площадке кристалла рекомендуется выполнять методом термозвуковой или термокомпрессионной сварки. Для получения максимально эффективных сверхвысокочастотных параметров длина проволочных перемычек, соединяющих контактные площадки кристалла и подложки, должна быть минимальной.

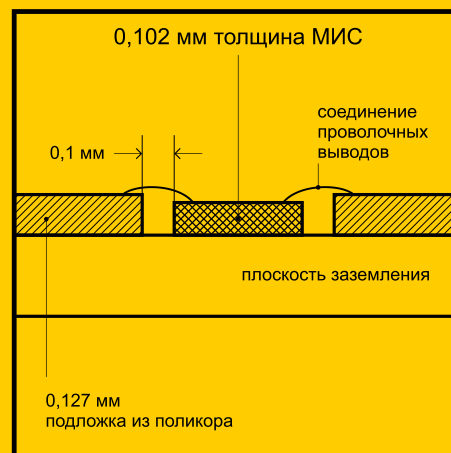


Рисунок 1.

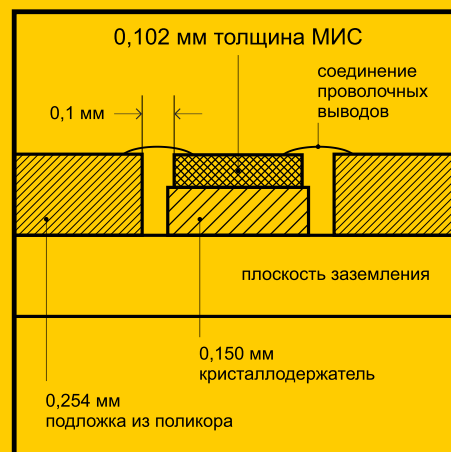


Рисунок 2.

Рекомендации по защите от электростатического воздействия

Существует опасность повреждения микросхемы путем электростатического и/или механического воздействия. Кристаллы поставляются в антистатической таре, которая должна вскрываться только в чистой комнате в условиях защиты от электростатического воздействия. При обращении с кристаллами допускается использование только правильно подобранной оснастки, вакуумного инструмента или, с большой осторожностью, остроконечного пинцета.

